

Råd i vinduer

Resume

Alle malere kender situationen, hvor det umiddelbart ser ud til at være tale om et almindeligt vedligehold, men hvor det så udvikler sig til et større projekt, som udover malearbejde pludselig indeholder en større indsats fra en snedker ved fx udskiftning af råddent træ.

Beskrivelse

Årsagen til, at træet i vinduerne nedbrydes kan naturligvis være mange fx. udsat placering i byggeriet, ringe trækvalitet, uhensigtsmæssig konstruktion, manglende vedligehold osv.

En af de mest forekommende faktorer synes dog at være utilstrækkeligt tætsluttende glasbånd mellem glas og bundglaslister.

Det er netop i dette område, at vandpåvirkningen er størst, da regnvand på vinduets største flade glasset af gode grunde altid skal denne vej inden det kan ledes væk.

At en så umiddelbar åbenlys årsag ofte kan udvikle sig så katastrofalt, som tilfældet er ved udskiftning af dele eller måske endda hele vinduer, skyldes, at det kræver ens fulde opmærksomhed, altså en undersøgelse på tæt hånd, da selve vandfælden ofte ikke er mere end 1 mm mellem glas og liste.

Behandling

Fremgangsmåden er egentlig ganske enkel da glasbåndene **skal** udskiftes, hvis de enten skrumper ind, så de ikke som minimum ligger i niveau, eller over glaslisten der ikke slutter tæt.

Tidligere har det været meget anvendt at foretage en topforsegling dvs. fuge utæthederne væk med egnet fugemasse.

Det er imidlertid sjældent den bedste løsning, da også fugemasser slipper og bliver utætte med tiden, samt kan vanskeliggøre efterfølgende bemaling.

Endelig kan arbejdet med glasbåndene med fordel suppleres med, at bundglaslisten af træ udskiftes til en glasliste i aluminium, som på flere områder bidrager til et mere holdbart og mindre vedligeholdelseskrævende resultat.